




 
Allgemeine Montagerichtlinien

Heizbänder und Heizkabel


Anschluss **Konfektionierungsset WZ 64**

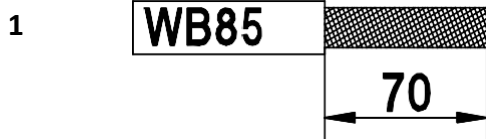

 
Äußere PVC-Ummantelung entfernen.




Umflechtung bis PVC-Mantel aufspießen (nicht schneiden) und als Abschluss verdrillen.
Anschluss Schutzleiter-

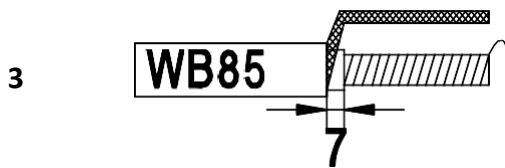


Abisolieren der Heizleiterummantelung




Heizleiter bis zur Isolierung abwickeln und unter der Isolation hervorziehen und abreißen.

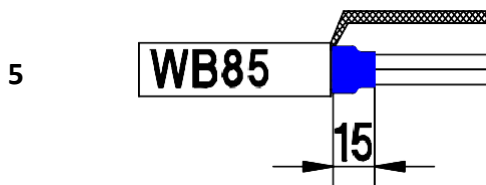



Aufschieben der Schrumpfhülse und durch Wärme (Heißluftgebläse) so anschrumpfen, dass die Hülse abschließt.

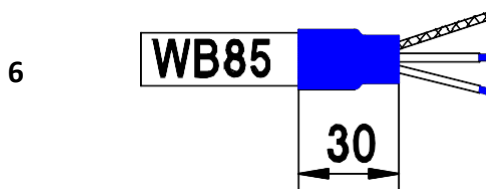



Auftrennen der beiden Außenleiter und Aufschieben der äußeren Schrumpfhülse. Schrumpfen wie vor, abisolieren der Außenleiter und alle Anschlüsse mit Adernendhülsen versehen.

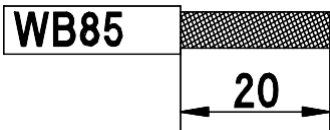
- 1 

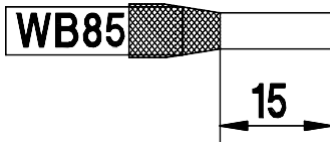
Äußere PVC-Ummantelung 20 mm entfernen.
- 2 

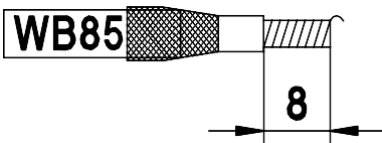Umflechtung über den PVC-Mantel schlagen.
- 3 

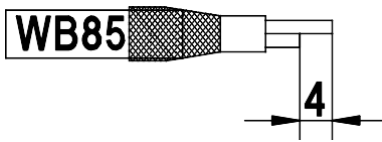Die äußere Heizleiterummantelung ca. 8 mm abisolieren.
- 4 

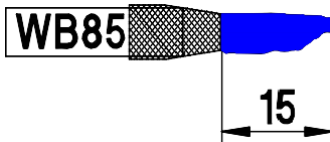Den Außenleiter ca. 4 mm abschneiden.
- 5 

Die Schrumpfhülse aufstecken. Anschrumpfen und solange die Hülse heiß ist, mit der Zange am Ende zusammendrücken.
- 6 

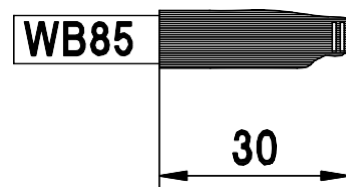Die Umflechtung über das geschrumpfte Teil ziehen und mit der Hülse verpressen.
- 7 

Abschluss durch äußere Schrumpfkappe. Ende mit Zange zusammendrücken.
Jetzt ist das Heizband anschlussfertig und kann am Temperaturregler, Klemmkasten oder mit Stecker angeschlossen werden.

Kontaktdaten

Winkler AG
Englerstrasse 24
69126 Heidelberg
Deutschland

Tel: +49-6221-3646-0
Fax: +49-6221-3646-40
sales@winkler.org
www.winkler.org