




Allgemeine Montagerichtlinien


Heizbänder und Heizkabel


Direktanschluss für Heizband **WBS**
Anschlusszubehör WZ 66/WZ 166


- 1

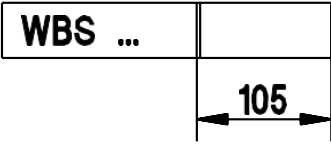

 
Druckschraube und Dichtring der PG- Verschraubung über das Heizband schieben. Äußeren Kunststoffmantel auf 105 mm entfernen.
- 2




 **Inneren Aufbau nicht beschädigen!**
- 3

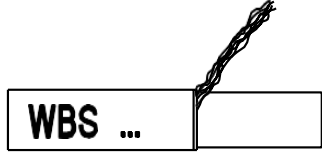


Cu-Geflecht aufsplissen und verdriellen.
- 4

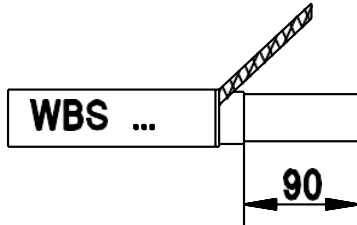


Isolierung 90 mm vom Ende einschneiden und entfernen.
- 5

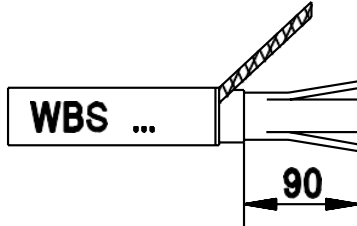

Adernlitzen der Heizelemente auf 90 mm freilegen. Litzen herausziehen und verdriellen, restliches Heizelement entfernen. zwischen den Litzen ein Dreieck herausschneiden (ca.5 mm tief).
- 6

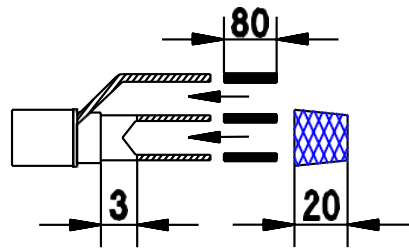

Schrumpfschläuche 80mm über den blanken verzinn-ten Cu-Leiter bis an das Heizelement schieben und auf schrumpfen. Schrumpfschlauch 20 mm bis an die äußere Isolierung bzw. verdrielltes Cu-Geflecht schieben und aufschrumphen.
- 7



Schrumpfschlauch (20 mm) zwischen den isolierten Litzen mit einer Flachzange zusammendrücken. Grün-Gelben Schrumpfschlauch auf verdrielltem Cu- Geflecht aufschrumphen. Blanke Leiterenden auf 6 mm kürzen. Adernendhülsen aufquetschen.

Kontaktdaten

Winkler AG
Englerstrasse 24
69126 Heidelberg
Deutschland

Tel: +49-6221-3646-0
Fax: +49-6221-3646-40
sales@winkler.org
www.winkler.org